






WAGNER




Záruka
2 roky

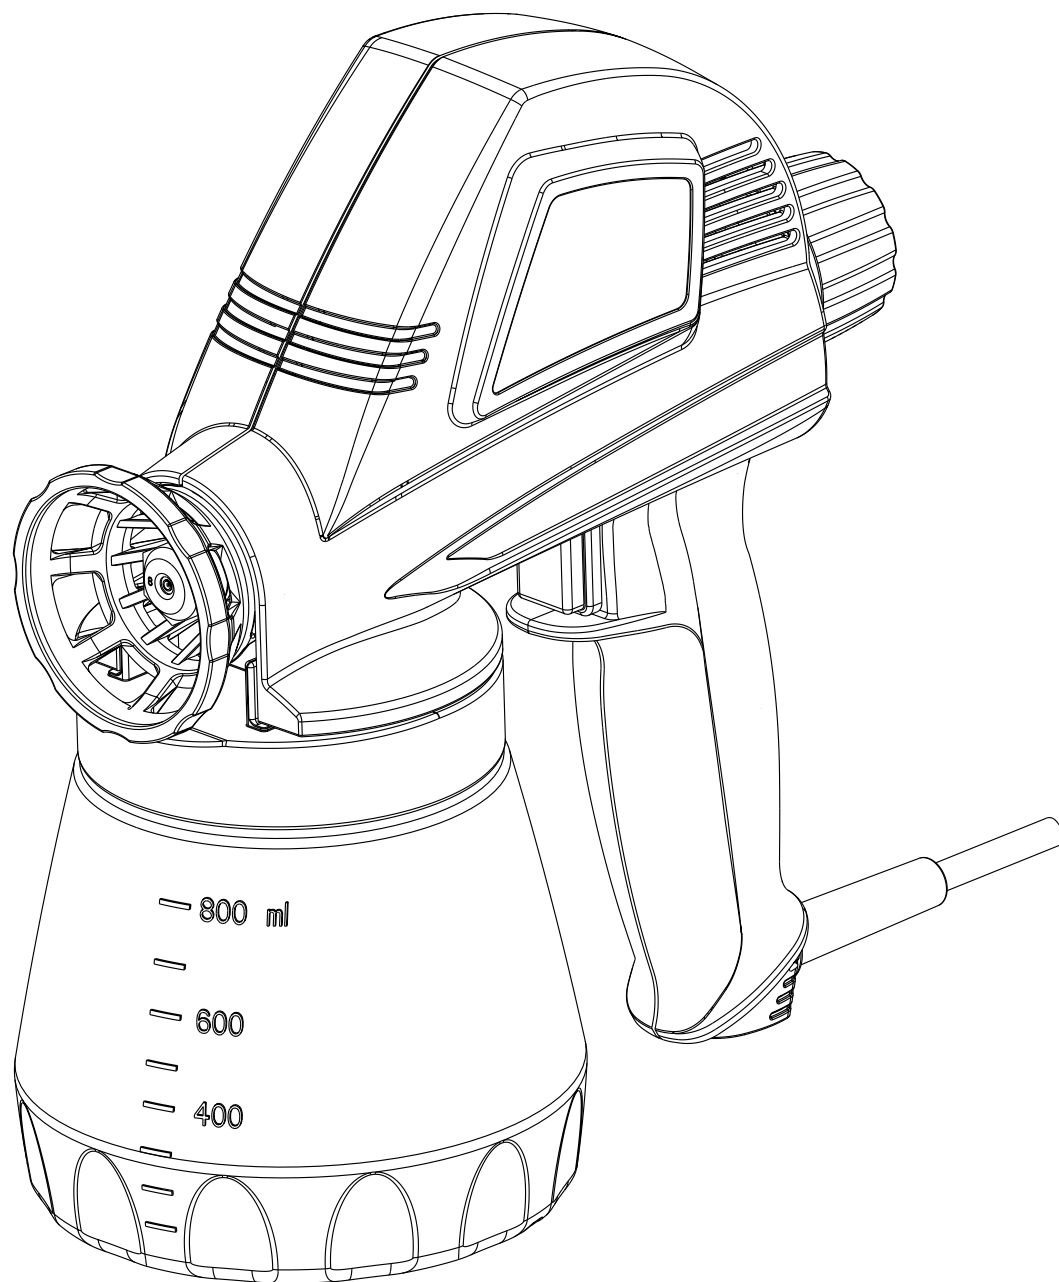


W 180 P
SK

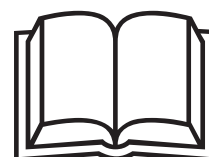

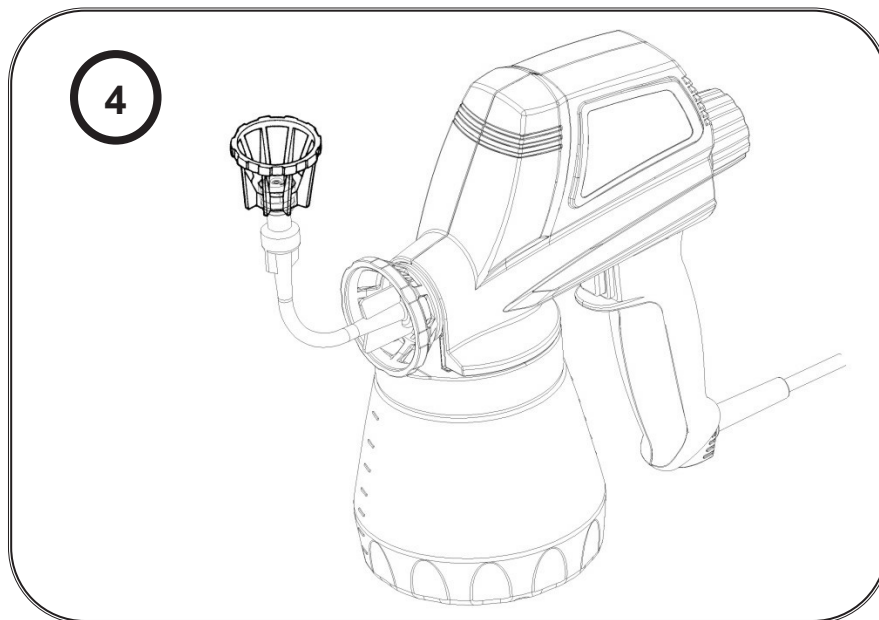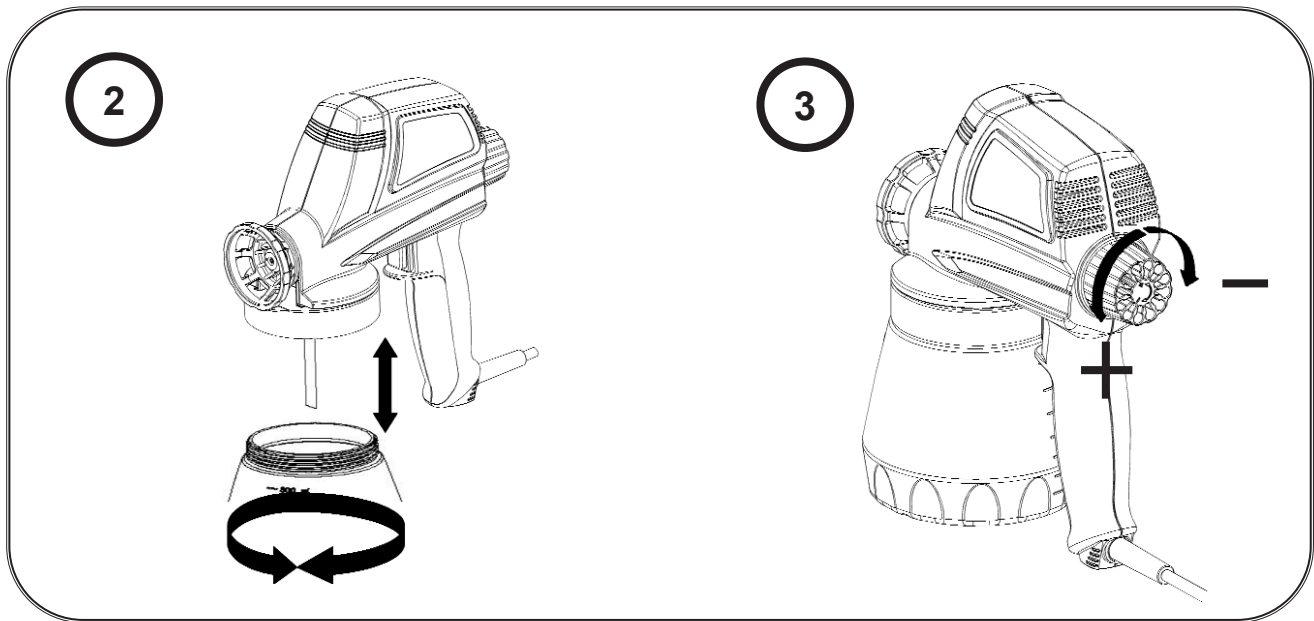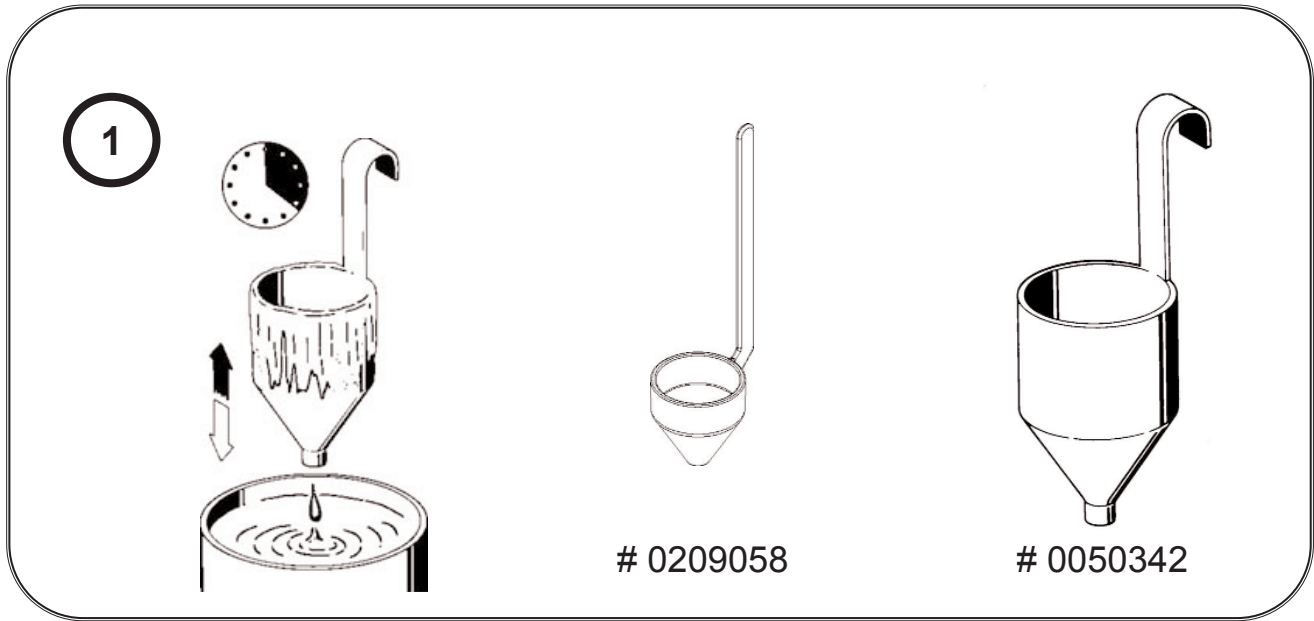

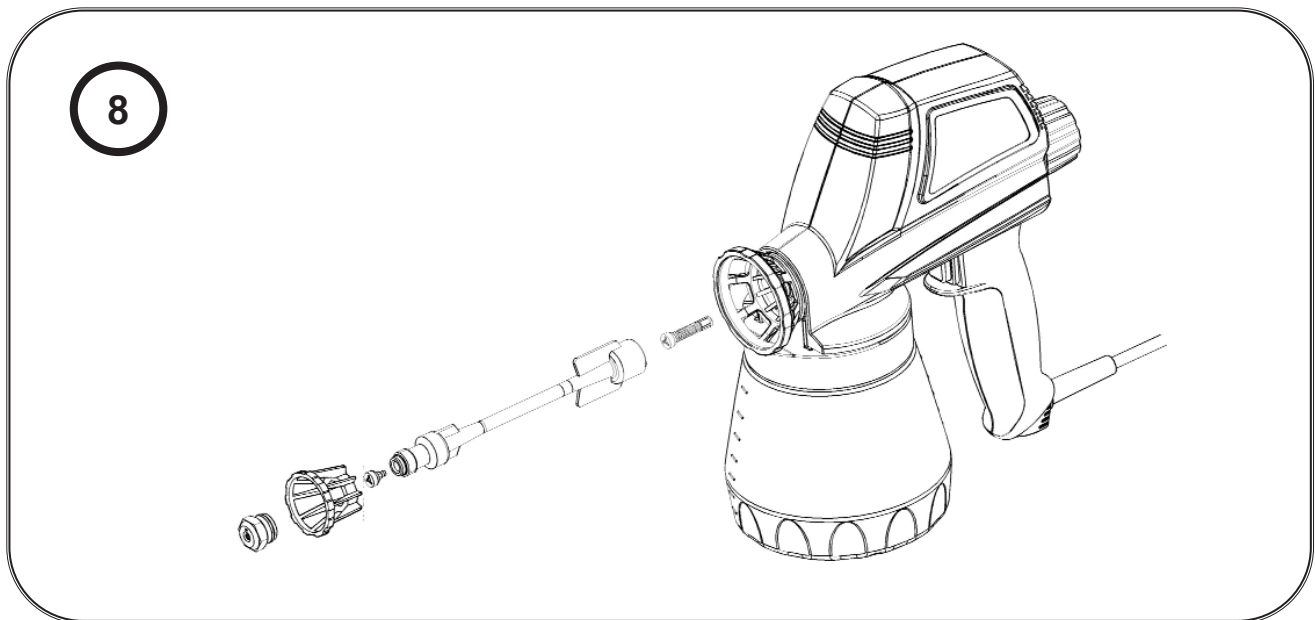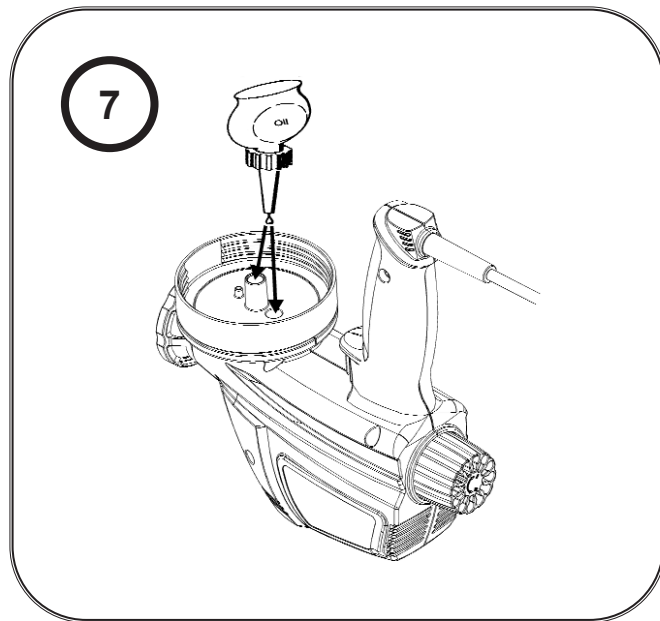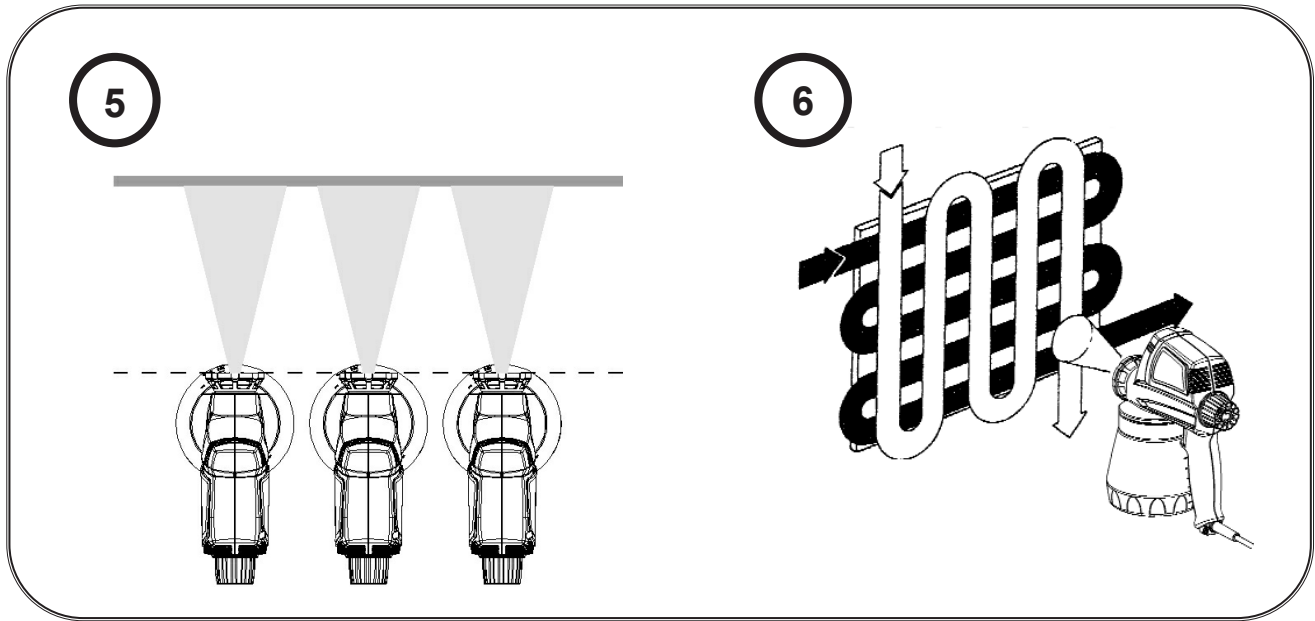

9

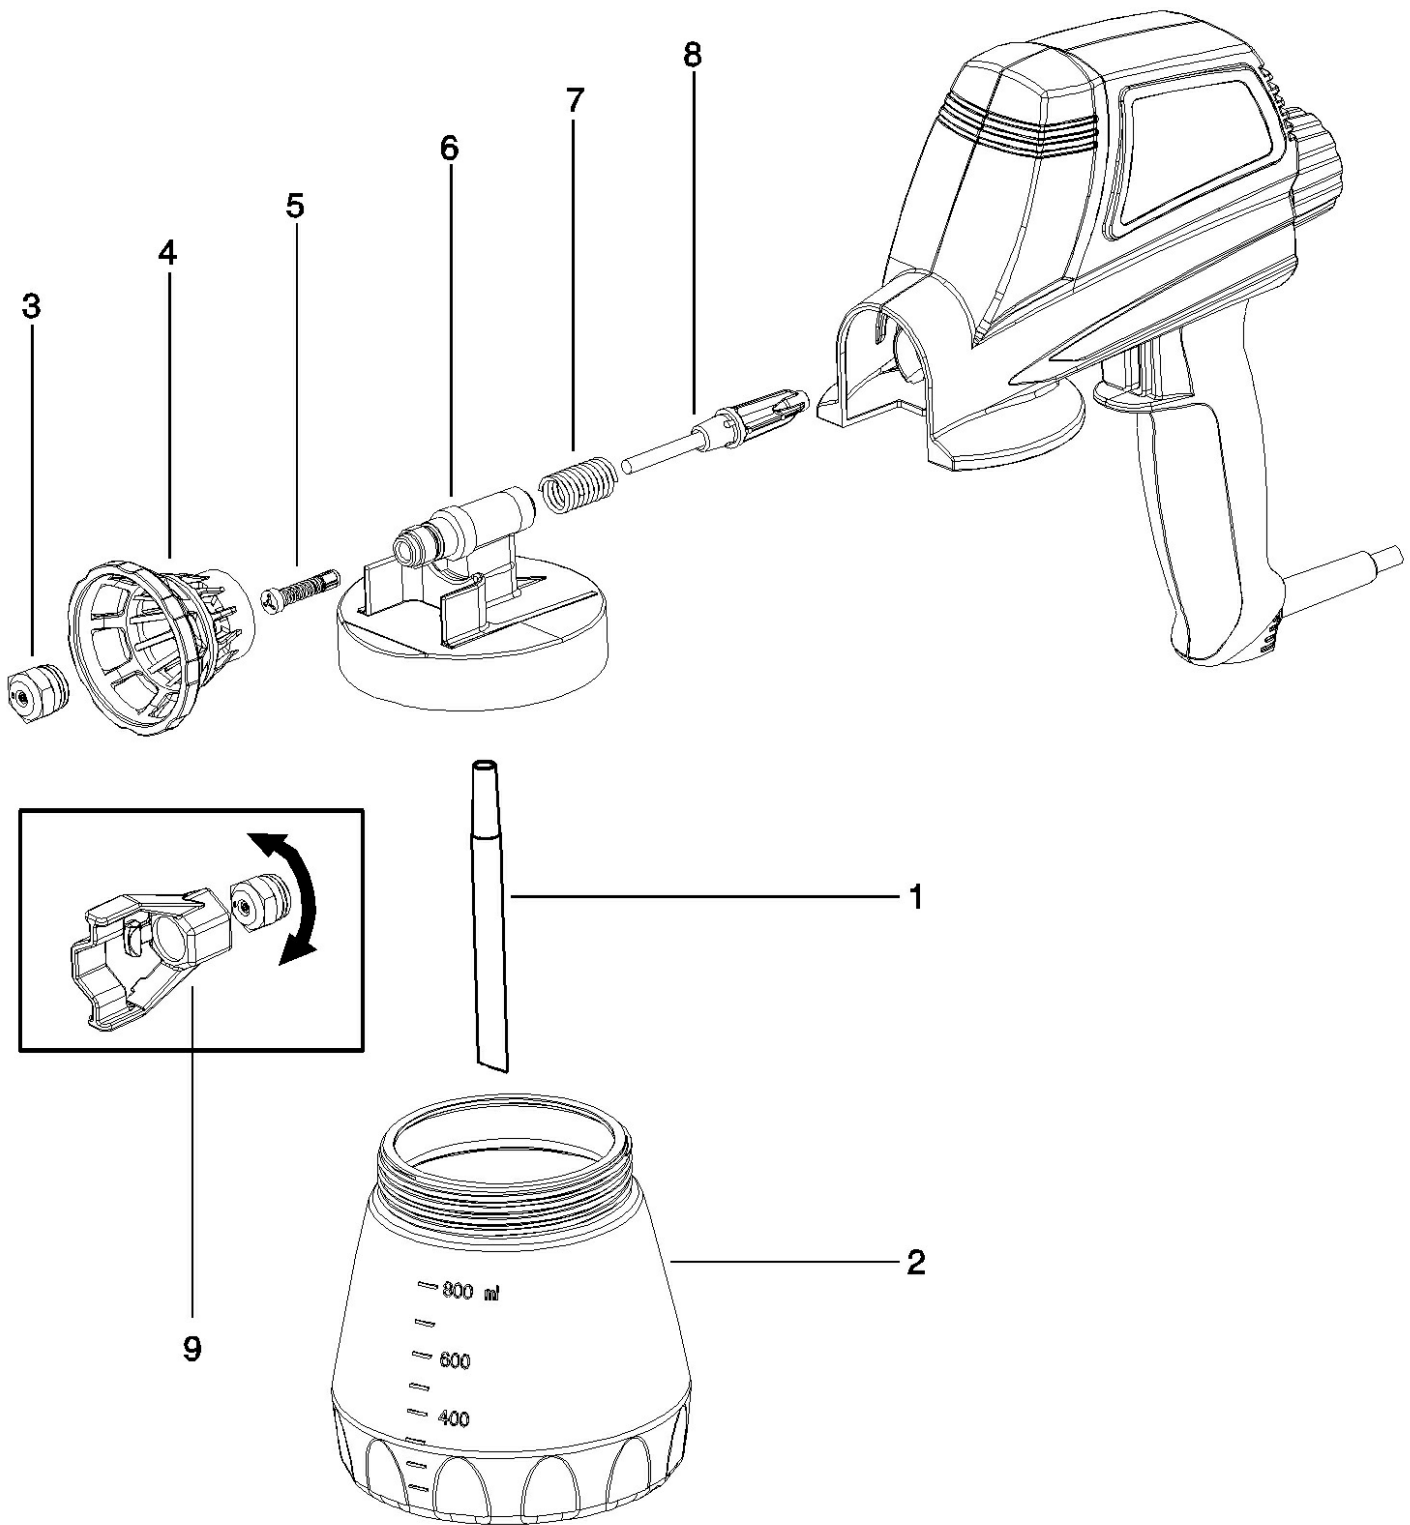

Pozor! Pri používaní elektrických prístrojov je nutné dodržiavať pre ochranu pred zásahom elektrickým napätím, nebezpečím zranenia a požiaru nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia:

Pred používaním prístroja si prečítajte a dodržiavajte uvedené bezpečnostné upozornenia.

Bezpečnostné upozornenia pre striekaciu pištoľ

- Striekací materiál vychádza z dýzy pod vysokým tlakom. **Pozor!** Nebezpečenstvo injekcie - striekací prúd nesmerovať na ľudí ani zvieratá. Pri poškodení pokožky farbou alebo rozpúšťadlom vyhľadať okamžite lekára pre rýchle a odborné ošetrenie. Informujte lekára aká farba alebo rozpúšťadlo sa používalo.
- So striekacou pištoľou môžu byť rozstrekané len laky, rozpúšťadlá a iné látky s teplotou vzplanutia 21 °C a vyššie (pozri údaje na balení látky. Prípustná trieda horľavosti A II a A III).
- Na miestach prevádzky, ktoré podliehajú predpisu o nevybušnom prostredí, sa striekacia pištoľ nesmie používať.
- Aby sa zamedzilo nebezpečenstvu výbuchu pri striekacích prácach, musí byť zabezpečené dobré prirodzené alebo umelé vetranie.
- Pri striekaní nesmú byť v okolí žiadne zápalné zdroje, ako napr. otvorený oheň iskry, žhaviace drôty a horúce plochy. Rovnako je zakázané v okolí prác fajčiť.
- Striekacia pištoľ nie je hračka; nedovoľte preto deťom so striekacou pištoľou manipulovať alebo sa hrať.
- Pred začatím všetkých opráv striekacej pištole vyťahnite zástrčku zo zásuvky.
- Striekacie pištole sa nesmú používať pre striekanie horľavých látok.
- Striekacie pištole sa nesmú čistiť rozpúšťadlami, ktorých teplota vzplanutia leží pod 21 °C.
- Dbajte na nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť rozstrekaná látka a dodržiavajte tiež nápisy na balení alebo upozornenia, ktoré udáva výrobca látky.
- Nerozstrekujte v žiadnom prípade látky, ktorých nebezpečné vlastnosti nepoznáte.
- Používajte ochranné prostriedky pre dýchacie cesty a sluch.

Technické údaje

Max. prietok:	270 g/min	Objem nádoby:	800 ml
Max. viskozita:	(doba výtoku) 80 s.	Dvojitá izolácia:	<input type="checkbox"/>
		Čerpadlo:	vymeniteľné
Max. tlakové špičky:	150 bar	Valec čerpadla:	špeciálny ocel'
Napätie:	230 V~	Piest:	špeciálny ocel's tvrdým chrómom Ø 5 mm
Príkonnosť:	110 W	Hladina kmitania:	10,5 m/s ²
Dýza s kruhovým prúdom:	0,8 mm	Hladina akustického tlaku:	86 dB(A)
Hmotnosť:	1,5 kg	Výkon akustického tlaku:	99 dB(A)



K spracovanému materiálu

Farby a laky obsahujúce rozpúšťadlá, farby obsahujúce akrylové laky, vodou riediteľné laky, lazúrové laky, politúry, konzervačné látky na drevo, dezinfekčné prostriedky, prípravky na ochranu rastlín, impregnačné látky, ako aj oleje a ostatné kvapaliny obsahujúce vodu.

Nasledujúce látky nie sú vhodné pre spracovanie striekaním

Disperzné a latexové látky, materiály, ktoré obsahujú silne obrusujúce častice, glazúry s hrubými zložkami, odstraňovače starých náterov a lúhy, silikátové farby. Spracovanie týchto materiálov na striekanie môže viesť k zvýšenému opotrebovaniu alebo k poškodeniu čerpadlovej časti koróziou, pričom na takéto poškodenia sa garancie **WAGNER** nevzťahujú.

Príručná tabuľka viskozity

Materiál na striekanie	Viskozita: Doba výtoku v sekundách	
	Veľká meracia nádoba 	Malá meracia nádoba 
Rozpúšťadlami riediteľné farebné laky / základné farby	20-35	20-45
Vodou riediteľné farebné laky / základné farby	20-50	20-60
Krycie laky pre motorové vozidlá	18-22	18-22
Impregnačné látky, dezinfekčné prostriedky, prípravky na ochranu rastlín, politúry, moridlá, oleje	neriedené	
Kladivkový tepaný lak pre efekty	25-35	30-45
Alumíniové farby	20-30	20-35

Popis funkcie striekacej pištole

Striekacia pištoľ nasáva materiál na striekanie. Rozprašovanie sa deje bez prítomnosti vzduchu pod vysokým tlakom striekaného materiálu cez skrutkovicový systém a vrtanie dýzy.

Príprava materiálu na striekanie

Pre použitie pre striekaciu pištoľ je treba farby väčšinou riediť. Údaje pre riedenie potrebné pre prípravu na striekanie nájdete v nasledujúcej viskozitnej tabuľke (Viskozita = tuhosť farby).

Správne riedenie môžete dosiahnuť použitím nádoby na meranie viskozity.

Meranie viskozity

Ponorte viskozitnú nádobku (obrázok 1) až po okraj do materiálu na striekanie. Zdvihnite meraciu nádobku a odmerajte čas (v sekundách), kým sa niť vytekajúcej kvapaliny nepreruší. Porovnajte zmeranú dobu výtoku s viskozitnou tabuľkou.

Uvedenie do prevádzky

1. Pred pripojením na elektrickú sieť dbajte na to, aby bolo sieťové napätie zhodné s údajom uvedeným na typovom štítku (na boku striekacej pištole).
2. Zried'te materiál na striekanie zodpovedajúco vyššie uvedenej tabuľke.
3. Postavte nádobu na papierovú podložku a naplňte ju materiálom pripraveným na striekanie.
Pozor! Nepoužívajte striekaciu pištoľ, pokiaľ nie je v nádobe materiál na striekanie, pretože by to viedlo z zvýšenému opotrebovaniu čerpadla!
4. Nastavte striekaciu pištoľ na nádobu a otáčajte nádobou doprava, až kým nie je nádoba pevne dosadnutá (**obrázok 2**, šípka).
5. Stlacte vypínač, aby ste uviedli striekaciu pištoľ do prevádzky. Striekacia pištoľ najprv nasáva materiál na striekanie, potom po niekoľkých sekundách začne materiál striekať z dýzy. Pre urýchlenie nasávania otočte gombík jemného nastavenia na maximum.
6. Otočením gombíka jemného nastavenia je možné variabilne nastaviť prietokové množstvo (**obrázok 3**, šípka).

Upozornenie: Regulácia s gombíkom jemného nastavenia ovplyvňuje tvorbu nástreku v závislosti na materiále na striekanie a od stupňa jeho riedenia.

Striekacia technika

- Rozhodujúci vplyv na výsledok nástreku má to, aká hladké a čisté sú povrchové plochy pred striekaním. Preto je treba povrchové plochy starostlivo upraviť a udržiavať bez prachu.
- Plochy, ktoré **nemajú** byť striekané je potrebné prekryť. Dbajte na to, že napr. pri vetre sa môže hmla vzniknutá zo striekanej farby prenášať na väčšie vzdialenosti a spôsobiť škody.
- Na kartóne alebo podobnom podklade vykonajte skúšku nástreku, aby ste našli potrebné nastavenie striekacej pištole.
- Držte striekaciu pištoľ pri striekaní podľa možnosti vodorovne. Použite pri striekaní smerom nahor (napr. strop) alebo nadol (napr. položené dvere) **ohybné predĺženie dýzy** (obrázok 4, zvláštna príslušenstvo).
- Začnite so striekaním mimo striekanej plochy a vyvarujte sa prerušenia striekania vo vnútri plochy.
- Nenanášajte pri jednom nástreku príliš veľa farby. Naneste len jemný nástrek, ktorý po krátkom oschnutí znovu prestriekajte. Toto je dôležité obzvlášť pri zvislých plochách, aby nedošlo k stekaniu farby.
- Vzdialenosť dýzy k striekanému objektu je závislá od prietoku. Pri malom prietoku je možné priblížiť sa dýzou blízko k striekanému objektu. Tým sa zmenší hmla zo striekania.
- Vedenie striekacej pištole má byť počas striekania rovnomerné. Zrýchlenie alebo spomalenie počas striekania spôsobuje nerovnomernosti nástreku, farebné škvrny, stekanie farby a pomarančovú kožu na násteku.

- Pohyb pri striekaní sa nemá robiť zápästím, ale ramenom. Tým zostáva počas striekania vždy rovnaká vzdialenosť medzi striekacou pištoľou a plochou. (**obrázok 5**).
- Aby bol dosiahnutý optimálny výsledok pri striekaní, mala by sa plocha striekať do kríža (**obrázok 6**).

Čistenie a údržba

Striekacia pištoľ pracuje k plnej spokojnosti len vtedy, keď sa vždy vyčistí a nakonzervuje, aby bola pripravená pre ďalšiu prácu. **Pozor!** Neponárajte striekaciu pištoľ nikdy pri čistení do kvapaliny.

1. Vyprázdňte zbytok farby z nádoby.
2. Naplňte nádobu zodpovedajúcim riedidlom a nechajte prístroj ca 2 sekundy prestriekať.
3. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
4. Demontujte striekaciu pištoľ ako je zobrazené na **obrázku 9** (náhradné diely).
5. Dôkladne očistite všetky znečistené diely.
6. Zmontujte jednotlivé časti v opačnom poradí.
7. Dajte do do sacieho a odpadného otvoru niekoľko kvapiek oleja (napr. oleja do šijacích strojov) (**obrázok 7, šípka**). Zapnite krátko striekaciu pištoľ.

Ochrana životného prostredia

Nevylievajte zbytok farby alebo rozpúšťadla do odtoku alebo odpadu. Odovzdajte odpad pri zbere zvláštnych odpadov.

Príslušenstvo		Obj.číslo
Názov		
Kruhové dýzy pre rôzne striekacie materiály:		
Husté materiály	Veľkosť dýzy 1,0	0046 906
Veľmi riedke materiály na striekanie	Veľkosť dýzy 0,5	0046 894
Nádoba na farbu s vekom		0413 909
Ihlová striekacia dýza		0209 045
Ohybné predĺženie dýzy s rozstrekovačom		0046 675

Ohybné predĺženie dýzy (obrázok 4 + 8)

Pre striekanie na strope, vodorovne položených objektoch alebo zle dostupných miestach, napr. ohrievacie telesá.

Zoznam náhradných (obrázok 9)

Poz.	Názov	Obj. číslo
1	Nasávacía rúra	0413 305
2	Nádoba na farbu s vekom	0413 909
3	Dýza 0,8 mm	0046 903
4	Aretačná matica	0413 310
5	Ventil	0209 042
6	Teleso čerpadla	0413 202
7	Pružina piesta	0033 028
8	Piest	0198 207
9	Kľúč na dýzu	0199 327
10	Viskozita meracia nádoba	0209 058

Porucha	Príčina	Odstránenie
Striekacia pištoľ bzučí a nestrieka	piest je pevne zalepený poškodený pohon	demontovať čerpadlo a prečistiť riedidlom poslať striekaciu pištoľ do servisu
Striekacia pištoľ nenasáva	v čerpadle nie je ventil sacia rúra uvoľnená v kuželovom otvore odvzdušňovací otvor v telese čerpadla je upchatý sací otvor (hrdlo) v telese čerpadla je upchatý materiál na striekanie má príliš vysokú viskozitu	nasadiť ventil saciu rúru nastrčiť očistiť očistiť zodpovedajúco zriediť
Striekacia pištoľ nasáva, ale nestrieka	upchatá dýza kanály a otvory v rozstrekovači sú upchaté.	očistiť očistiť
Striekacia pištoľ pracuje, strieka ale nerovnomerne	materiál na striekanie v nádobe sa míňa striekacia pištoľ je prevádzkovaná šikmo, takže je prisávaný vzduch materiál na striekanie má príliš vysokú viskozitu (príliš hustý) gombík jemného nastavenia nie je správne nastavený nesprávna veľkosť dýzy opotrebovaná dýza opotrebovaný ventil použitý nesprávny ventil	doplniť nasad' te ohybné predĺženie dýzy (pozri príslušenstvo) zodpovedajúco zriediť podľa materiálu na striekanie znovu naregulovať dýzu vymeniť nahradiť nahradiť použiť správny ventil

Dôležité upozornenia pre záruku na výrobok!

Pri použití iných ako originálnych náhradných dielov a príslušenstva neposkytuje výrobca záruky a garancie na výrobok alebo ich poskytne len čiastočne. S originálnym príslušenstvom a náhradnými dielmi **WAGNER** máte záruku, že sú splnené všetky bezpečnostné predpisy.

2 roky záruky

Záruka činí 2 roky, počnúc dňom predaja (pokladničný bloček).

Vzťahuje sa na bezplatné odstraňovanie závad, ktoré dokázateľne boli spôsobené použitím vadných materiálov pri výrobe, alebo montážnou chybou, poškodené diely budú bezplatne nahradené.

Pre prípad takého použitia alebo prevádzky, ako aj svojoľnej montáže alebo opravy, ktoré neboli uvedené v našom návode sa záruka nevzťahuje. Opotrebovateľné diely sú taktiež vylúčené zo záruky.

Záruka sa nevzťahuje na priemyselné nasadenie. Vyslovene si vyhradujeme zabezpečenie záruky.

Záruka sa stratí, ak zariadenie bolo otvorené inou osobou ako zamestnancom **WAGNER Service**.

Škody spôsobené prepravou, údržbovými prácami, ako aj škody spôsobené nedostatočnými údržbovými prácami nespádajú pod záruku.

Pri žiadaní záruky sa musí dokázať spôsob nadobudnutia zariadenia predložením originálnych dokladov.

Pokiaľ zákon nestanovuje inak, vylučujeme každé ručenie za každú škodu na osobách, vecnú a následnú škodu, obzvlášť keď zariadenie bolo použité na iný účel ako je uvedené v návode, nie nášmu návodu zodpovedajúcim spôsobom bolo uvedené do prevádzky alebo udržiavané, alebo boli prevedené svojoľné neodborné opravy.

Vyhradzujeme si opravy alebo údržbové práce, ktoré presahujú údaje návodu pre obsluhu, u nás v závode.

V prípade uplatnenia záruky, alebo opravy obráťte sa prosím na Vaše predajné miesto.

CE Vyhlásenie o zhode

Vyhlasujeme s výhradnou zodpovednosťou, že tento výrobok zodpovedá nasledujúcim príslušným ustanoveniam: 73/23/EWG, 89/336 EWG.

Použité harmonizované normy: EN 50144-1: 1998, EN 50144-2-7: 2000, EN 55014-1: 2001, EN 55014-2: 2001, EN 61000-3-2: 2000, EN 61000-3-3: 2001



J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf

A. Aepli
Division Manager

i. V. J. Ulbrich
Development Manager

D/A **J. Wagner GmbH**
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf
Hotline: 0180/1000 227
☎ +49/75 44/505-0 📠 +49/75 44/505-200

B **Wagner Spraytech Belgique**
Veilinglaan 58
1861 Meise-Wolvertem
☎ +32/2/2 69 46 75 📠 +32/2/2 69 78 45

GB **Wagner Spraytech (UK) Ltd.**
Haslemere Way,
Tramway Industrial Estate
Banbury, Oxon OX16 8TY
☎ +44/12 95/26 53 53 📠 +44/12 95/26 98 61

DK **Wagner Spraytech Scandinavia A/S**
Kornmarksvej 26
2605 Brøndby 53
☎ +45/43 63 28 11 📠 +45/43 43 05 28

CH **J. Wagner AG**
Industriestraße 22
9450 Altstätten
☎ +41/71/7 57 22 11 📠 +41/71/7 57 23 23

S/SF **Wagner Sverige AB**
Muskötgatan 19
S-254 66 Helsingborg
☎ +46 42 15 00 20 📠 +46 42 15 00 35

NL **Wagner Spraytech Benelux B. V.**
Zoonebaan 10
3606 CA Maarssebroek
☎ +31/30/2 41 41 55 📠 +31/30/2 41 17 87

F **Wagner France S.a.r.l.**
5, Aveneu du 1er Mai - B.P. 47
91122 Palaiseau-Cédex
☎ +33/1/69 19 46 50 📠 +33/1/69 81 72 57

CZ **Wagner Spol s.r.o.**
Nedašovská 345
15500 Praha 5
☎ +420/2/57 95 04 12 📠 +420/2/57 95 10 52

E **J. Wagner Spraytech Ibérica S.A.**
Ctra. N-340, Km 1245,4
08750 Molins de Rei (Barcelona)
☎ +34/93/6 80 00 28 📠 +34/93/6 68 01 56

SLO Adresa servisa:
GMA Elektromehanika d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 115,
Ljubljana 1000/Slowenien
☎ +386(1)/583 83 04 📠 +386(1)/518 38 03

H Magyarországi szerviz
Hondimpex KFT.
Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór
☎ +36(-22)/407 321 📠 +36(-22)/407 852

PL **PUT Wagner Service**
ul. E. Imieli 14
41-605 Swietochlowice
☎ +48/32/2 45 06 19 📠 +48/32/2 41 42 51

HR Adresa servisa:
EL-ME-HO
Horvacanska 25
10000 Zagreb/Kroatien
☎ +385(-1) 3 01 02 68

AUS **Wagner Spraytech Australia Pty. Ltd.,**
14-16 Kevlar Close,
Braeside, VIC. 3195/Australia
☎ +61/3/95 87 20 00 📠 +61/3/95 80 91 20

www.wagner-group.com

Änderungen vorbehalten.
Wijzigingen voorbehouden.
Sous réserve de modifications.
We reserve the right to make modifications.
Ci riserviamo cambiamenti.
Ret til ændringer forbeholdt.
Salvo modificaciones.